

参数	设定值	说明	三五轴控制器接口			汇川IS 620P伺服驱动器接口		
			引脚号	信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明
H0200	1	控制模式选择						
H0202	0或1	旋转方向选择						
H0203	0或1	输出脉冲反馈方向选择	10	P+	正转脉冲输出	41	PULS+	指令脉冲输入1
H0407	1	报警功能选择（常闭）	11	P-		43	PULS-	
H0408	9	D05端子功能选择（刹车）	13	S+	反转脉冲输出	37	SIGN+	指令脉冲输入2
H0502	10000	电机每旋转一圈的指令脉冲	14	S-		39	SIGN-	
H0515	3	脉冲串形态	2	A+	A相脉冲输入	21	PAO+	A相差分输出
			3	A-		22	PAO-	
			4	B+	B相脉冲输入	25	PBO+	B相差分输出
			5	B-		23	PBO-	
			6	Z+	Z相脉冲输入	13	PZO+	Z相差分输出
			7	Z-		24	PZO-	
			1	+24V	+24V电源	11	COM+	外接控制电源+
			9	GND	+24V电源地	14	COM-	外接控制电源-
			8	SON	伺服使能	33	SRV-ON	伺服使能
			15	ALRM	异警发生	1	ALM+	伺服报警
						26	ALM-	和14脚（COM-）短接
			12	BRAKE	刹车信号	28	BRKOFF+	刹车信号
						27	BRKOFF-	和14脚（COM-）短接